

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Honda	CB500F y CBR500R	Fabricadas del 17/12/12 al 27/05/15
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta		Generalidad de Cataluña
Fecha origen de la alerta		29/07/2015



**Naturaleza del Riesgo:** Accidente de tráfico.

**Observaciones:** En situaciones de temperatura ambiental elevada y excesivo oleaje del combustible en el interior del depósito, (producido durante aceleraciones y desaceleraciones de la motocicleta), podría producirse un deterioro en la sujeción del brazo del medidor de nivel de combustible, ubicado y adjunto a la bomba de combustible.

Si el brazo del medidor de nivel de combustible se daña o se desprende, puede provocar tres posibles síntomas. El marcador de nivel de combustible marca erróneamente. Se puede escuchar un ruido anormal procedente del interior del depósito. O, en el peor de los casos, la moto podría llegar a pararse debido al deterioro/desconexión del cableado debido al desprendimiento del brazo del medidor.

Honda España recomienda a los clientes acercarse a los concesionarios oficiales para sustituir el conjunto de la unidad de medición del nivel de combustible.