

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	VFR800F ADV750	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	13/12/2018	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Accidente de tráfico

ADV750 (2017-2018): Cuando la motocicleta se conduce a baja velocidad durante un largo período de tiempo, el calor generado por el motor combinado con las altas temperaturas del aire, hacen que aumente la temperatura y el valor de resistencia del dispositivo PPTC (protección de sobretensión) de la ECU. Como resultado, se reduce la tensión de alimentación de los sensores interior y exterior del cambio de marchas, y se enciende la luz de avería del motor, acompañada por la activación del modo a prueba de fallos, donde será imposible cambiar de marcha. En el peor de los casos, no habrá potencia disponible y no será posible continuar conduciendo.

VFR800F (2018): En algunos casos, el tubo de carga del filtro de recuperación de gases está posicionado de manera incorrecta y puede llegar a tocar con el tubo de escape. Esto puede producir daños en la superficie del tubo y en el peor de los casos, podría provocar un incendio.